



Inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Kamouraska
Appendice 8. Fiches d'inventaire. Saint-Denis-De La Bouteillerie.



BERGERON GAGNON INC.
consultants en patrimoine culturel
et en muséologie

555, RUE DU PARVIS, QUÉBEC, QC, G1K 9G5
TEL. : 418 694 0016 TÉLÉC. : 418 694 1505
www.bergerongagnon.com

9 octobre 2022

Page couverture : Site historique et jardins de la maison Chapais, situé au 2, route 132 Est



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Maison Chapais



2, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
	1833 - 1834	Répertoire du patrimoine culturel du Québec	Publique	Immeuble patrimonial classé

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau de bois	Aucun	A pignon	1	
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Planche à clin	Aucun	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
		Bois, à panneaux (sans fenêtre)	Traditionnelle	Fixe	à neuf carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie de grandes dimensions	Retours de corniche		Chambranles	
Fondations	Escaliers tournants	Éléments en bois découpés		Décor de porte	
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Excellente	Bon	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Oui	Excellente
Valeur historique	Valeur de rareté	
Oui	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtements d'origine, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, équilibre de la fenestration, galerie, terrasse, escaliers tournants

Éléments à rétablir

Aucun

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Jean-Charles Chapais construit la maison en 1833-1834 qui devient le centre du village grâce, entre autres, au magasin général se trouvant au rez-de-chaussée. La propriété se transmet de génération en génération pendant plus d'un siècle, mais c'est en 1968 que la résidence est vendue à l'État. Elle est classée en 1990.

Bibliographie (sources documentaires)

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Maison Chapais



2, route 132 Est



photo 1 IMG_4712-K.jpg



photo 4 IMG_4709-K.jpg



photo 2 IMG_4702-K.jpg



photo 5 IMG_4715.jpg



photo 3 IMG_4707-K.jpg



photo 6 IMG_4704-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Maison Chapais



2, route 132 Est



photo 7 IMG_4710-K.jpg



photo 10 IMG_4717-K.jpg



photo 8 IMG_4711-K.jpg



photo 11 IMG_4705-K.jpg



photo 9 IMG_4722-K.jpg



photo 12 IMG_4721-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



10, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1881 - 1900		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison à toit mansardé	2				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
Mansardé	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon		2
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Planche à feuillure	Moderne	Moderne	A battants	d'inspiration traditionnelle
			Moderne	A guillotine	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie de grandes dimensions	Chambranles		Jupe de galerie	
Fondations		Planches cornières			
Béton en blocs					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
En retrait de la route	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Moyenne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de planche à feuillure, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



10, route 132 Est



photo 1 IMG_4747-K.jpg



photo 4 IMG_4745-K.jpg



photo 2 IMG_4748-K.jpg



photo 5 IMG_4753-K.jpg



photo 3 IMG_4750-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



12, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison cubique	2				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A quatre versants (en pavillon)	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Moderne	Moderne	Composée	
			Traditionnelle	A guillotine	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie	Aisseliers			
Fondations		Chambranles			
Pierre	Logette	Jupe de galerie			

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Bon	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie

Éléments à rétablir

Uniformiser la fenestration en utilisant le même type de fenêtres sur l'ensemble du bâtiment (guillotine ou deux battants).

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



12, route 132 Est



photo 1 IMG_4762-K.jpg



photo 4 IMG_4756-K.jpg



photo 2 IMG_4763-K.jpg



photo 5 IMG_4767-K.jpg



photo 3 IMG_4765-K.jpg



photo 6 IMG_4758-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



12, route 132 Est



photo 7 IMG_4759-K.jpg



photo 8 IMG_4757-K.jpg



photo 9 IMG_4761-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



21, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1840 - 1860		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Fournil avec cheminée de pierres		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon	1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Autre	Crépi	Moderne	Traditionnelle	A battants à six carreaux
			Moderne	A guillotine
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Non	Galerie	Aucune		
Fondations				
Pierre synthétique				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Non	Moyenne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Forme de la toiture, ouvertures traditionnelles, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural de fausse pierre à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Équilibre de la fenestration des murs latéraux.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



21, route 132 Est



photo 1 IMG_4297-K.jpg



photo 4 IMG_4295-K.jpg



photo 2 IMG_4298-K.jpg



photo 5 IMG_4305-K.jpg



photo 3 IMG_4300-K.jpg



photo 6 IMG_4296-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



21, route 132 Est



photo 7 IMG_4299-K.jpg



photo 8 IMG_4306-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



24, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence de fenêtres traditionnelles à guillotine.		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants retroussés	Tôle profilée	Aucun	A pignon	1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau d'amiante en losange	Matériau non traditionnel - vinyle	Moderne	Moderne	A guillotine
			Moderne	A battants
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Non	Galerie	Chambranles		
Fondations	Baie en saillie	Jupe de galerie		
Béton coulé		Aisseliers		

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Moyenne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau d'amiante en losange, ouvertures traditionnelles, composantes décorative, galerie, baie en saillie

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant. Équilibre de la fenestration au mur droit.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie



24, route 132 Est



photo 1 IMG_4774-K.jpg



photo 4 IMG_4768-K.jpg



photo 2 IMG_4772-K.jpg



photo 5 IMG_4779-K.jpg



photo 3 IMG_4770-K.jpg



photo 6 IMG_4778-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



25, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison cubique	1.5				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A quatre versants (en pavillon)	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon		4
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - fibre de bois	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	d'inspiration traditionnelle
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie	Lambrequin			
Fondations		Éléments en bois découpés			
Béton coulé	Fenêtre en saillie (logette)	Aisseliers			

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Excellente
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration, fenêtre en saillie

Éléments à rétablir

Composantes décoratives à restaurer.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



25, route 132 Est



photo 1 IMG_8579-MA.jpg



photo 4 IMG_8581-MA.jpg



photo 2 IMG_8575-MA.jpg



photo 5 IMG_8578-MA.jpg



photo 3 IMG_8576-MA.jpg



photo 6 IMG_8580-MA.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



25, route 132 Est



photo 7 IMG_8583-MA.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

26, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1850		Propriétaire	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison vernaculaire américaine	2	Présence de fenêtres traditionnelles fixes et d'une fenêtre moderne asymétrique.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants droits	Tôle pincée	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau d'asphalte (ou papier brique)	Bardeau de bois	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A guillotine	à quatre carreaux
			Traditionnelle	Fixe	à baies latérales
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie de grandes dimensions	Retours de corniche		Planches cornières	
Fondations		Persiennes		Chambranles	
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Excellente	Moyen	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle pincée, revêtement mural de bardeau de bois, portes en bois, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtements muraux et composantes architecturales à restaurer; Équilibre de la fenestration du mur droit.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



26, route 132 Est



photo 1 IMG_4790-K.jpg



photo 4 IMG_4781-K.jpg



photo 2 IMG_4785-K.jpg



photo 5 IMG_4793-K.jpg



photo 3 IMG_4780-K.jpg



photo 6 IMG_4786-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



26, route 132 Est



photo 7 IMG_4783-K.jpg



photo 10 IMG_4787-K.jpg



photo 8 IMG_4784-K.jpg



photo 11 IMG_4796-K.jpg



photo 9 IMG_4789-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



30, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1850 - 1860		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence de fenêtres traditionnelles fixes.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants droits	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon		1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau d'asphalte (ou papier brique)	Bardeau de bois	Moderne	Moderne	A battants	d'inspiration traditionnelle
		Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie de grandes dimensions	Aisseliers		Retours de corniche	
Fondations	Véranda	Chambranles		Jupe de galerie	
Béton coulé					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	2

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de papier brique, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration, véranda

Éléments à rétablir

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



30, route 132 Est



photo 1 IMG_4807-K.jpg



photo 4 IMG_4797-K.jpg



photo 2 IMG_4805-K.jpg



photo 5 IMG_4809-K.jpg



photo 3 IMG_4802-K.jpg



photo 6 IMG_4811-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



30, route 132 Est



photo 7 IMG_4812-K.jpg



photo 10 IMG_4800-K.jpg



photo 8 IMG_4813-K.jpg



photo 11 IMG_4810-K.jpg



photo 9 IMG_4804-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



34, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1850 - 1860		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Construit à flanc de coteau, solage de pierre apparent.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Tôle à la canadienne	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	
			Traditionnelle	Soupirail	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie	Aisseliers		Planches cornières	
Fondations		Chambranles			
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle à la canadienne, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



34, route 132 Est



photo 1 IMG_4824-K.jpg



photo 4 IMG_4814-K.jpg



photo 2 IMG_4820-K.jpg



photo 5 IMG_4826-K.jpg



photo 3 IMG_4817-K.jpg



photo 6 IMG_4819-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



41, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence de soupiraux modernes.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Planche à clin	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	à petit(s)-bois
			Moderne	Fixe	à baies latérales
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie de grandes dimensions	Poteaux ouvragés		Chambranles	
Fondations					
Béton coulé					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Terre de vaste étendue	Oui	2

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de planche à clin, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



41, route 132 Est



photo 1 IMG_6391-e.jpg



photo 4 IMG_6393-e.jpg



photo 2 IMG_6386-e.jpg



photo 5 IMG_6383-e.jpg



photo 3 IMG_6385-e.jpg



photo 6 IMG_6402-e.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



41 , route 132 Est



photo 7 IMG_6397-e.jpg



photo 8 IMG_6398-e.jpg



photo 9 IMG_6399-e.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



45, route 132 Est



photo 1 IMG_6410-e.jpg



photo 4 IMG_6406-e.jpg



photo 2 IMG_6412-e.jpg



photo 5 IMG_6418-e.jpg



photo 3 IMG_6415-e.jpg



photo 6 IMG_6404-e.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



45, route 132 Est



photo 7 IMG_6405-e.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



46, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1820 - 1840		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants droits	Acier émaillé (facture moderne)	Aucun	A pignon		1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Crépi	Bardeau de bois	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
			Traditionnelle	Fixe	à baies latérales
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie	Chambranles			
		Planches cornières			
Fondations		Colonnes avec chapiteau			
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	2

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Bon	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois, ouvertures traditionnelles, portes en bois, chambranles, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural de bardeau de bois à rénover; Equilibre de la fenestration des murs latéraux.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



46, route 132 Est



photo 1 IMG_4846-K.jpg



photo 4 IMG_4841-K.jpg



photo 2 IMG_4853-K.jpg



photo 5 IMG_4855-K.jpg



photo 3 IMG_4844-K.jpg



photo 6 IMG_4847-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



46, route 132 Est



photo 7 IMG_4842-K.jpg



photo 10 IMG_4856.jpg



photo 8 IMG_4849-K.jpg



photo 11 IMG_4840-K.jpg



photo 9 IMG_4851-K.jpg



photo 12 IMG_4857-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

48, route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence d'une fenêtre à guillotine traditionnelle sur la lucarne. Décor de porte exceptionnel construit à flanc de coteau, solage de pierre apparent.		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants retroussés	Tôle profilée	Aucun	A pignon	1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Matériau non traditionnel - fibre de bois	Planche à feuillure	Bois, à panneaux et vitrage	Moderne	A battants
			Moderne	Fixe à petit(s)-bois
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Non	Galerie de grandes dimensions	Chambranles		
Fondations		Planches cornières		
Pierre	Cheminée	Décor de porte		

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Muret de pierre	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de planche à feuillure, portes en bois, composantes décoratives, galerie

Éléments à rétablir

Équilibre de la fenestration du mur droit.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



48, route 132 Est



photo 1 IMG_4858-K.jpg



photo 4 IMG_4860-K.jpg



photo 2 IMG_4872-K.jpg



photo 5 IMG_4870-K.jpg



photo 3 IMG_4868-K.jpg



photo 6 IMG_4864-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



48, route 132 Est



photo 7 IMG_4865-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



10, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison cubique	2	Présence de fenêtres modernes fixes. Construit à flanc de coteau.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A quatre versants (en pavillon)	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - masonite	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	d'inspiration traditionnelle
			Moderne	Composée	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie de grandes dimensions	Aisseliers		Consoles	
Fondations	Balcon	Éléments en bois découpés		Fronton	
Béton coulé					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Clôture, garage, mur de béton	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Bon	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Composantes décoratives, galerie, balcon, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Remplacement éventuel des fenêtres de type moderne composée, à la fin de leur vie utile, par un modèle approprié au type architectural de l'édifice; Revêtement mural de masonite à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



10, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8511-MA.jpg



photo 4 IMG_8509-MA.jpg



photo 2 IMG_8505-MA.jpg



photo 5 IMG_8512-MA.jpg



photo 3 IMG_8506-MA.jpg



photo 6 IMG_8513-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



16 - 16 A, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Construit à flanc de coteau, solage de pierre apparent.		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon	3
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau de bois	Matériau non traditionnel - fibre de bois	Porte moderne de type traditionnel Moderne	Moderne	A battants
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Oui	Galerie de grandes dimensions	Chambranles	Planches cornières	
Fondations		Décor de porte	Aisseliers	
Pierre	Cheminée			

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de l'aménagement paysager	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois, portes en bois, galerie, composantes décoratives, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Équilibre de la fenestration au corps secondaire

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



16 - 16 A, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8497-MA.jpg



photo 4 IMG_8498-MA.jpg



photo 2 IMG_8493-MA.jpg



photo 5 IMG_8502-MA.jpg



photo 3 IMG_8501-MA.jpg



photo 6 IMG_8496-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



22, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1830 - 1860		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Solage de pierre apparent.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants droits	Tôle profilée	Aucun	A pignon		1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Planche à feuillure	Bois, à panneaux et vitrage	Moderne	A battants	d'inspiration traditionnelle
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie de grandes dimensions	Aisseliers		Planches cornières	
Fondations		Chambranles		Jupe de galerie	
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Muret de pierre	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Moyen	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois et de planche à feuillure, portes en bois, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural et de toiture à restaurer.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



22, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8482-MA.jpg



photo 4 IMG_8484-MA.jpg



photo 2 IMG_8478-MA.jpg



photo 5 IMG_8489-MA.jpg



photo 3 IMG_8488-MA.jpg



photo 6 IMG_8486-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



22, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8481-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



23, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1881 - 1900		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison vernaculaire américaine	2	Présence de fenêtres modernes composées et de soupiraux traditionnels. Grande véranda à l'étage avec fenêtre d'origine à conserver.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants droits	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Aucun	Moderne	Traditionnelle	Fixe	à petit(s)-bois
			Traditionnelle	A battants	à imposte
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie	Chambranles			
	Véranda	Retours de corniche			
Fondations		Persiennes	Fronton		
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Clôture	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Moyenne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie, véranda, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Remplacement éventuel des fenêtres de type moderne composée, à la fin de leur vie utile, par un modèle approprié au type architectural de l'édifice; Équilibre de la fenestration du mur gauche.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bâtiment datant des années 40 selon la propriétaire.

Bibliographie (sources documentaires)

MAGUIRE, Jeanne et Vincent, COUTURE. Municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Inventaire patrimonial. MRC de Kamouraska, juillet 2002, p. 34.



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



23, route 132 Ouest



photo 1 IMG_4115-K.jpg



photo 4 IMG_4109-K.jpg



photo 2 IMG_4122-K.jpg



photo 5 IMG_4124-K.jpg



photo 3 IMG_4117-K.jpg



photo 6 IMG_4119-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



23, route 132 Ouest



photo 7 IMG_4120-K.jpg



photo 10 IMG_4127-K.jpg



photo 8 IMG_4112-K.jpg



photo 9 IMG_4110-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



26, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison cubique	2	Le corps secondaire a une toiture asymétrique. Construit à flanc de coteau.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A quatre versants (en pavillon)	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Planche à feuillure	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
		Moderne	Moderne	A battants	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie	Aisseliers		Planches cornières	
Fondations		Chambranles		Jupe de galerie	
Béton coulé	Cheminée				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Moyen	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois et planche à feuillure, portes en bois, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural et fenêtres à rénover.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Aucune information importante.

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



26, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8465-MA.jpg



photo 4 IMG_8474-MA.jpg



photo 2 IMG_8475-MA.jpg



photo 5 IMG_8476-MA.jpg



photo 3 IMG_8471-MA.jpg



photo 6 IMG_8477-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



26, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8467-MA.jpg



photo 8 IMG_8466-MA.jpg



photo 9 IMG_8469-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



31, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1890 - 1899		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison à toit mansardé	2				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
Mansardé	Bardeau de bois	Tôle en plaques	A pignon		4
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Aucun	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
			Traditionnelle	A battants	à quatre carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie	Chambranles			
		Colonnes ouvragées			
Fondations					
Béton coulé	Cheminée	Planches cornières			

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Excellente	Faible	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Moyenne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtements d'origine, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, équilibre de la fenestration, galerie

Éléments à rétablir

Prévoir l'entretien des éléments de bois.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



31, route 132 Ouest



photo 1 IMG_4320-K.jpg



photo 4 IMG_4312-K.jpg



photo 2 IMG_4314-K.jpg



photo 5 IMG_4321-K.jpg



photo 3 IMG_4313-K.jpg



photo 6 IMG_4315-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



31 , route 132 Ouest



photo 7 IMG_4317-K.jpg



photo 8 IMG_4323-K.jpg



photo 9 IMG_4324-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



34, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8454-MA.jpg



photo 4 IMG_8456-MA.jpg



photo 2 IMG_8450-MA.jpg



photo 5 IMG_8463-MA.jpg



photo 3 IMG_8460-MA.jpg



photo 6 IMG_8453-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



34, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8451-MA.jpg



photo 8 IMG_8464-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



40, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1850 - 1860		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence de fenêtres modernes composées, d'une fenêtre moderne fixe à baies latérales et des soupiraux modernes. Construit à flanc de coteau, solage de pierre apparent.		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants droits	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon	1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Matériau non traditionnel - vinyle	Planche à feuillure	Bois, à panneaux et vitrage	Moderne	A battants
		Moderne	Traditionnelle	Fixe à baies latérales
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Oui	Galerie	Chambranles		
Fondations				
Béton coulé	Entrée de cave			

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Moyen	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de planche à feuillure, ouvertures traditionnelles, portes en bois, chambranles, galerie

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Équilibre de la fenestration des murs latéraux.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



40, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8442-MA.jpg



photo 4 IMG_8448-MA.jpg



photo 2 IMG_8436-MA.jpg



photo 5 IMG_8444-MA.jpg



photo 3 IMG_8446-MA.jpg



photo 6 IMG_8438-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



40, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8439-MA.jpg



photo 10 IMG_8445-MA.jpg



photo 8 IMG_8437.jpg

Je suis juste de retour au bureau.

photo 9 Je suis juste de retour au bureau.



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



46, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1850 - 1860		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Construit à flanc de coteau, solage de pierre apparent. Lauréat prix du patrimoine du Kamouraska.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau de bois	Aucun	A pignon		1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - fibre de bois	Aucun	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants	à 20 carreaux
			Traditionnelle	A battants	à 12 carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie de grandes dimensions	Chambranles			
Fondations		Planches cornières			
Pierre	Garde-corps à barreaux				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de l'aménagement paysager, four à pain	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Bon	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver
Revêtement de toiture de bardeau de bois, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Aucun

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



46, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8430-MA.jpg



photo 4 IMG_8428-MA.jpg



photo 2 IMG_8423-MA.jpg



photo 5 IMG_8432-MA.jpg



photo 3 IMG_8426-MA.jpg



photo 6 IMG_8425-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



46, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8435-MA.jpg



photo 10 IMG_8424-MA.jpg



photo 8 IMG_8429-MA.jpg



photo 11 IMG_8433-MA.jpg



photo 9 IMG_8434-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



50, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison traditionnelle québécoise	2.5	Présence de fenêtres traditionnelles fixes, d'une fenêtre traditionnelle à guillotine à baies latérales et une fenêtre traditionnelle à battants à 16 carreaux. Construit à flanc de coteau, solage de pierre apparent.		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon	1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau d'amiante	Planche à feuillure	Moderne	Traditionnelle	A battants à six carreaux
			Moderne	A battants
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Oui	Galerie	Aisseliers		
Fondations		Retours de corniche		
Pierre		Planches cornières		

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Moyen	Moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de planche à feuillure, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural et de toiture à rénover.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



50, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8412-MA.jpg



photo 4 IMG_8413-MA.jpg



photo 2 IMG_8411-MA.jpg



photo 5 IMG_8415-MA.jpg



photo 3 IMG_8414-MA.jpg



photo 6 IMG_8421-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



50, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8419-MA.jpg



photo 10 IMG_8420-MA.jpg



photo 8 IMG_8418-MA.jpg



photo 11 IMG_8417-MA.jpg



photo 9 IMG_8416-MA.jpg



photo 12 IMG_8422-MA.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

54, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison cubique	2			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A quatre versants (en pavillon)	Tôle à la canadienne	Bardeau d'asphalte	Aucune	
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau de bois	Aucun	Moderne	Moderne	Composée
			Traditionnelle	A battants à six carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Non	Galerie de grandes dimensions	Chambranles		
Fondations		Planches cornières		
Pierre		Jupe de galerie		

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Cran rocheux	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Moyen	Moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle à la canadienne, revêtement mural de bardeau de bois, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie

Éléments à rétablir

Revêtement mural à restaurer; Équilibre de la fenestration des murs latéraux.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



54, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8400-MA.jpg



photo 4 IMG_8409-MA.jpg



photo 2 IMG_8399-MA.jpg



photo 5 IMG_8406-MA.jpg



photo 3 IMG_8408-MA.jpg



photo 6 IMG_8404-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



54, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8407-MA.jpg



photo 8 IMG_8403-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



60, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8387-MA.jpg



photo 4 IMG_8390-MA.jpg



photo 2 IMG_8380-MA.jpg



photo 5 IMG_8394-MA.jpg



photo 3 IMG_8393-MA.jpg

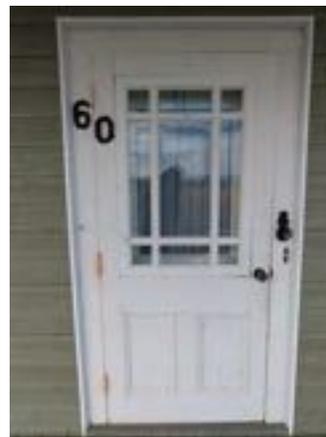


photo 6 IMG_8385-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



60, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8392-MA.jpg



photo 10 IMG_8383-MA.jpg



photo 8 IMG_8391-MA.jpg



photo 11 IMG_8388-MA.jpg



photo 9 IMG_8381-MA.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

66, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1881 - 1900		Estimé BG	Vacante	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses
Maison à toit mansardé	2	Présence de fenêtres à quatre carreaux aux lucarnes.

Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
Mansardé	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon	2

Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau d'asphalte (ou papier brique)	Aucun	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants à six carreaux
		Bois, à panneaux (sans fenêtre)	Traditionnelle	Fixe à petit(s)-bois

Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique
Non	Portique	Chambranles
Fondations		Retours de corniche
Béton coulé		

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Excellente	Faible	Moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Moyenne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, portique

Éléments à rétablir

Revêtement mural, revêtement toiture, portes, fenêtres, composantes décoratives et portique à restaurer.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Aucune information importante.

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



66, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8359-MA.jpg



photo 4 IMG_8360-MA.jpg



photo 2 IMG_8357-MA.jpg



photo 5 IMG_8366-MA.jpg



photo 3 IMG_8365-MA.jpg



photo 6 IMG_8358-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



66, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8364-MA.jpg



photo 10 IMG_8367-MA.jpg



photo 8 IMG_8363-MA.jpg



photo 9 IMG_8361-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



80, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence de fenêtres modernes asymétriques. Construit à flanc de coteau, solage de pierre apparent.		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon	1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Matériau non traditionnel - vinyle	Bardeau d'amiante	Bois, à panneaux et vitrage	Moderne	A battants
		Moderne	Traditionnelle	A battants à six carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Oui	Galerie	Retours de corniche		
	Escalier à 2 volées	Aisseliers		
Fondations		Décor de porte		
Pierre		Planches cornières		

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de l'aménagement paysager, muret de pierre	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Bon	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Forme de la toiture, portes en bois, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie, escalier

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Équilibre de la fenestration des murs latéraux.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



80, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8346-MA.jpg



photo 4 IMG_8347-MA.jpg



photo 2 IMG_8345-MA.jpg



photo 5 IMG_8354-MA.jpg



photo 3 IMG_8353-MA.jpg



photo 6 IMG_8351-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



80, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8349-MA.jpg



photo 10 IMG_8352-MA.jpg



photo 8 IMG_8350-MA.jpg



photo 9 IMG_8355-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



85, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1881 - 1899		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison à toit mansardé	2			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
Mansardé	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon	5
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau de bois	Aucun	Moderne	Moderne	Composée
			Moderne	A battants
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Non	Galerie de grandes dimensions	Poteaux ouvragés		
		Chambranles		
Fondations				
Béton coulé	Cheminée	Fronton		

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Moyenne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Remplacement éventuel des fenêtres de type moderne composée, à la fin de leur vie utile, par un modèle approprié au type architectural de l'édifice.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



85, route 132 Ouest



photo 1 IMG_4337-K.jpg



photo 4 IMG_4326-K.jpg



photo 2 IMG_4334-K.jpg



photo 5 IMG_4340-K.jpg



photo 3 IMG_4331-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



90, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8334-MA.jpg



photo 4 IMG_8340-MA.jpg



photo 2 IMG_8343-MA.jpg



photo 5 IMG_8344-MA.jpg



photo 3 IMG_8339-MA.jpg



photo 6 IMG_8336-MA.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



90, route 132 Ouest



photo 7 IMG_8337-MA.jpg



photo 10 IMG_8342-MA.jpg



photo 8 IMG_8335-MA.jpg



photo 9 IMG_8341-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



94, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	2.5	Présence de soupiraux modernes. Solage de pierre apparent.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon		4
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	d'inspiration traditionnelle
			Moderne	Fixe	à baies latérales
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie de grandes dimensions	Aisseliers			
Fondations					
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de l'aménagement paysager	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Moyenne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Forme de la toiture, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration en façade

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Équilibre de la fenestration des murs latéraux.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



94, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8324-MA.jpg



photo 4 IMG_8325-MA.jpg



photo 2 IMG_8322-MA.jpg



photo 5 IMG_8327-MA.jpg



photo 3 IMG_8326-MA.jpg



photo 6 IMG_8328-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



112, route 132 Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence d'une fenêtre traditionnelle à guillotine et d'une fenêtre moderne fixe à baies latérales.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Tôle profilée	Aucun	A pignon		3
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Matériau non traditionnel - vinyle	Moderne	Moderne	A battants	d'inspiration traditionnelle
			Moderne	Coulissantes	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie de grandes dimensions	Chambranles			
Fondations					
Béton coulé					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Faible	Moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Moyenne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois, chambranles, galerie

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Équilibre de la fenestration; Revêtement mural à restaurer.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



112, route 132 Ouest



photo 1 IMG_8314-MA.jpg



photo 4 IMG_8319-MA.jpg



photo 2 IMG_8318-MA.jpg



photo 5 IMG_8317-MA.jpg



photo 3 IMG_8316-MA.jpg



photo 6 IMG_8320-MA.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Domaine Raymond-Faugas



10, route du Cap



photo 1 IMG_8292-MA.jpg



photo 4 IMG_8301-MA.jpg



photo 2 IMG_8296-MA.jpg



photo 5 IMG_8297-MA.jpg



photo 3 IMG_8299-MA.jpg



photo 6 IMG_8293-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Domaine Raymond-Faugas



10, route du Cap



photo 7 IMG_8294-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



2, rue Chapais

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	L'annexe et le garage sont sur des fondations en béton coulé.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Portique	Persiennes			
Fondations					
Pierre	Cheminée				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Moyen	Excellente
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Forme de la toiture, portique, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Équilibre de la fenestration des murs latéraux.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



2, rue Chapais



photo 1 IMG_4693-K.jpg



photo 4 IMG_4692-K.jpg



photo 2 IMG_4697-K.jpg



photo 5 IMG_4699-K.jpg



photo 3 IMG_4698-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Eglise de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie



1, route de l'Église

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
	1886 - 1887	Inventaire des lieux de culte du Québec	Religieuse	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Architecture religieuse	2	Jubé à l'intérieur. Présence de soupiraux traditionnels.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants droits	Tôle à la canadienne	Tôle en plaques	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Pierre de taille en bossage	Matériau non traditionnel - vinyle	Bois, à panneaux (sans fenêtre)	Traditionnelle	Fixe	avec vitrail manufacturé
		Moderne	Traditionnelle	Triangulaire	à petit(s)-bois
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Clocher	Retours de corniche		Pinacles	
Fondations					
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de la vue, escalier de pierre et plantations	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Excellent	Excellente
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Moyenne	Oui	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtements d'origine, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives

Éléments à rétablir

Revêtement de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Eglise construite selon les plans de David Ouellet, architecte.

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire des lieux de culte du Québec



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie

Eglise de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie



1, route de l'Église



photo 1 IMG_3909-K.jpg



photo 4 IMG_3927-K.jpg



photo 2 IMG_3923-K.jpg



photo 5 IMG_3935-K.jpg



photo 3 IMG_3914-K.jpg



photo 6 IMG_3930-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Eglise de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie



1, route de l'Église



photo 7 IMG_3928-K.jpg



photo 10 IMG_3919-K.jpg



photo 8 IMG_3916-K.jpg



photo 11 IMG_3917-K.jpg



photo 9 IMG_3915-K.jpg



photo 12 IMG_3929-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancienne salle paroissiale



Local des fermières

2, route de l'Église

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1901 - 1920		Estimé BG	Publique	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison cubique	2	Solage de pierre de taille apparent.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A quatre versants (en pavillon)	Tôle à la canadienne	Tôle à baguettes	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau d'amiante	Aucun	Moderne	Traditionnelle	A battants	à quatre carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Perron	Chambranles			
Fondations					
Pierre	Cheminée				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Muret de pierre du cimetière	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Moyen	Excellente
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Oui	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle à la canadienne et à baguettes, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, perron, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural, portes et fenêtres.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie

Ancienne salle paroissiale



Local des fermières

2, route de l' Église



photo 1 IMG_4678-K.jpg



photo 4 IMG_4675-K.jpg



photo 2 IMG_4672-K.jpg



photo 5 IMG_4676-K.jpg



photo 3 IMG_4673-K.jpg



photo 6 IMG_4677-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancienne salle paroissiale

Local des fermières

2, route de l' Église



photo 7 IMG_4681-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



3, route de l'Église

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence de fenêtres traditionnelles fixes. Chalet des Chapais.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon	3	
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Planche à feuillure	Bardeau de bois	Bois, à panneaux (sans fenêtre)	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
			Traditionnelle	A battants	à quatre carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie	Retours de corniche		Chambranles	
Fondations		Planches cornières		Décor de porte	
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
En retrait du chemin	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Excellent	Excellente
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de planche à feuillure et de bardeau de bois, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Équilibre de la fenestration du mur droit.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



3, route de l' Église



photo 1 IMG_4738-K.jpg



photo 4 IMG_4725-K.jpg



photo 2 IMG_4734-K.jpg



photo 5 IMG_4741-K.jpg



photo 3 IMG_4731-K.jpg



photo 6 IMG_4727-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



3, route de l'Église



photo 7 IMG_4729-K.jpg



photo 10 IMG_4742.jpg



photo 8 IMG_4726-K.jpg



photo 11 IMG_4743-K.jpg



photo 9 IMG_4735-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancien presbytère de Saint-Denis-de-la-
Bouteillerie



5, route de l'Église

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison cubique	2				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A quatre versants (en pavillon)	Tôle à baguettes	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau d'amiante	Aucun	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
		Moderne			
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie de grandes dimensions	Aisseliers		Escalier à 2 volées	
Fondations	Logette	Chambranles		Jupe de galerie	

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Garage de pierre	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Moyen	Excellente
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Oui	Excellente
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle à baguettes, portes en bois, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie, logette, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Portes, fenêtres et composantes décoratives.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancien presbytère de Saint-Denis-de-la-
Bouteillerie



5, route de l' Église



photo 1 IMG_3937-K.jpg



photo 4 IMG_3943-K.jpg



photo 2 IMG_3936-K.jpg



photo 5 IMG_3955-K.jpg



photo 3 IMG_3948-K.jpg



photo 6 IMG_3938-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancien presbytère de Saint-Denis-de-la-
Bouteillerie



5, route de l' Église



photo 7 IMG_3952-K.jpg

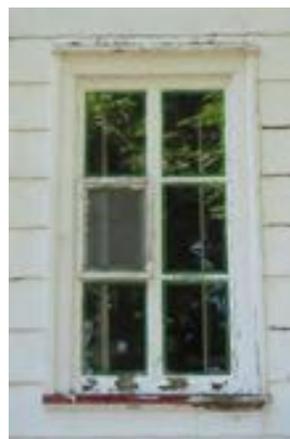


photo 10 IMG_3945-K.jpg



photo 8 IMG_3947-K.jpg



photo 11 IMG_3944-K.jpg



photo 9 IMG_3946-K.jpg



photo 12 IMG_3939-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



7 - 7-A, chemin de l' Embarras

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1881 - 1900		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison vernaculaire américaine	2	Présence d'une fenêtre moderne asymétrique.		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants droits	Tôle profilée	Aucun	Aucune	
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau de bois	Matériau non traditionnel - vinyle	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants à six carreaux
			Moderne	A battants
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Oui	Galerie	Aisseliers		
		Retours de corniche		
Fondations		Persiennes	Jupe de galerie	
Béton coulé	Cheminée			

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Terrain de vaste étendue	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Moyen	Moyenne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Moyenne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtements d'origine, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Remplacer les fenêtres asymétriques, à la fin de leur vie utile, par des fenêtres jumelées; Équilibre de la fenestration du mur droit.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



7 - 7-A, chemin de l' Embarras



photo 1 IMG_8567-MA.jpg



photo 4 IMG_8573-MA.jpg



photo 2 IMG_8565-MA.jpg



photo 5 IMG_8568-MA.jpg



photo 3 IMG_8572-MA.jpg



photo 6 IMG_8570-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



7 - 7-A, chemin de l' Embarras



photo 7 IMG_8571-MA.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie

Eglise dite chapelle Notre-Dame-du-Flleuve-Saint-Laurent (Chapelle de la Grève)



21, chemin de la Grève Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
	1943	Inventaire des lieux de culte du Québec	Religieuse	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Architecture religieuse	1	Présence de fenêtres traditionnelles à guillotine à quatre carreaux et de soupiraux traditionnels.		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants droits	Bardeau de bois	Tôle en plaques	Aucune	
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau de bois	Planche à feuillure	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A guillotine à imposte
			Traditionnelle	Fixe
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Oui	Clocher	Chambranles		
Fondations		Planches cornières		
Béton coulé		Décor de porte		

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de la vue	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Excellente	Bon	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Aucune	Oui	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtements d'origine, ouvertures traditionnelles, portes en bois, chambranles, clocher, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Toiture à restaurer..

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie

Eglise dite chapelle Notre-Dame-du-Fleuve-Saint-Laurent (Chapelle de la Grève)



21, chemin de la Grève Ouest



photo 1 IMG_4235-K.jpg



photo 4 IMG_4239-K.jpg



photo 2 IMG_4233-K.jpg



photo 5 IMG_4244-K.jpg



photo 3 IMG_4248-K.jpg



photo 6 IMG_4242-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Eglise dite chapelle Notre-Dame-du-
Fleuve-Saint-Laurent (Chapelle de la
Grève)



21 , chemin de la Grève Ouest



photo 7 IMG_4103-K.jpg



photo 8 IMG_4108-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Villa Hélène



53, chemin de la Grève Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1930 - 1930		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Bungalow ancien	1			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A quatre versants (en pavillon)	Tôle pincée	Aucun	Rampante	3
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau de bois	Aucun	Moderne	Moderne	A guillotine
		Bois, à panneaux (sans fenêtre)	Traditionnelle	Fixe à petit(s)-bois
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Non	Véranda	Poteaux ouvragés Chambranles		
Fondations		Chevrons apparents		
Non visible	Cheminée			

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de la vue, terrain de tennis	Oui	2

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Excellent	Excellente
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Aucune	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Oui	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtements d'origine, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, véranda, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Équilibre de la fenestration du mur droit.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Il s'agit de l'ancien chalet d'Alfred Plourde, député pour l'Union Nationale de 1948 à 1962.

Bibliographie (sources documentaires)

MRC de Kamouraska

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Villa Hélène



53, chemin de la Grève Ouest



photo 1 IMG_6367-e.jpg



photo 4 IMG_6369-e.jpg



photo 2 IMG_6374-e.jpg



photo 5 IMG_6381-e.jpg



photo 3 IMG_6377-e.jpg



photo 6 IMG_6370-e.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Villa Hélène



53, chemin de la Grève Ouest



photo 7 IMG_6371-e.jpg



photo 8 IMG_6372-e.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



55, chemin de la Grève Ouest

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1921 - 1940		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Bungalow ancien	1.5				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants droits	Bardeau d'asphalte	Aucun	Rampante		1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Moderne	Moderne	A guillotine	à petit(s)-bois
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie	Aucune			
Fondations					
Non visible					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de la vue	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte	
Moyenne	Excellent	Excellente	
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture	
Aucune	Non	Moyenne	
Valeur historique	Valeur de rareté		
Non	Non		

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Forme de la toiture, galerie et son toit, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Équilibre de la fenestration des murs latéraux; Planches cornières à ajouter.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



55, chemin de la Grève Ouest



photo 1 IMG_6359-e.jpg



photo 4 IMG_6360-e.jpg



photo 2 IMG_6357-e.jpg



photo 5 IMG_6365-e.jpg



photo 3 IMG_6363-e.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



2, rang de la Haute-Ville

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison traditionnelle québécoise	1.5			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants retroussés	Tôle profilée	Tôle pincée	Rampante	1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Bardeau d'asphalte (ou papier brique)	Bardeau de bois	Moderne	Moderne	A battants
		Bois, à panneaux (sans fenêtre)	Traditionnelle	A battants à six carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Oui	Galerie de grandes dimensions	Aisseliers		
Fondations		Planches cornières		
Pierre		Chambranles		

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	2

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Moyen	Excellente
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtements d'origine, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, galerie

Éléments à rétablir

Revêtement mural et de toiture à restaurer.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



2, rang de la Haute-Ville



photo 1 IMG_1098-MA.jpg



photo 4 IMG_1101-MA.jpg



photo 2 IMG_1090-MA.jpg



photo 5 IMG_5782-K.jpg



photo 3 IMG_1106-MA.jpg



photo 6 IMG_5787-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



2, rang de la Haute-Ville



photo 7 IMG_5788-K.jpg



photo 10 IMG_1110-MA.jpg



photo 8 IMG_5792-K.jpg



photo 11 IMG_1111-MA.jpg



photo 9 IMG_5795-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancienne école de rang



5, rang de la Haute-Ville

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence de fenêtres traditionnelles fixes.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Tôle profilée	A pignon		1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau d'asphalte (ou papier brique)	Bardeau de bois	Bois, à panneaux (sans fenêtre)	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
			Traditionnelle	A guillotine	à quatre carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie	Retours de corniche		Chambranles	
Fondations					
Béton coulé					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	8

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Excellente	Faible	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Oui	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Revêtement mural à restaurer.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancienne école de rang



5, rang de la Haute-Ville



photo 1 IMG_6460-e.jpg



photo 4 IMG_6461-e.jpg



photo 2 IMG_6463-e.jpg



photo 5 IMG_6466-e.jpg



photo 3 IMG_6465-e.jpg



photo 6 IMG_6467-e.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancienne école de rang



5, rang de la Haute-Ville



photo 7 IMG_6469-e.jpg



photo 10 IMG_6470-e.jpg



photo 8 IMG_6471-e.jpg



photo 11 IMG_6473-e.jpg



photo 9 IMG_6472-e.jpg



photo 12 IMG_6474-e.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



20, rang de la Haute-Ville

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	A pignon	Rampante	2
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - fibre de bois	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	
			Moderne	Soupirail	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie de grandes dimensions	Retours de corniche		Planches cornières	
Fondations					
Béton coulé					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Bon	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Moyenne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver
Forme de la toiture, galerie et son toit, composantes décoratives
Éléments à rétablir
Équilibre de la fenestration aux murs latéraux.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



20, rang de la Haute-Ville



photo 1 IMG_6339-e.jpg



photo 4 IMG_6344-e.jpg



photo 2 IMG_6340-e.jpg



photo 5 IMG_6345-e.jpg



photo 3 IMG_6341-e.jpg



photo 6 IMG_6346-e.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancienne sacristie de Mont-Carmel



Le Potager

26, rang de la Haute-Ville

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1861 - 1880		Estimé BG	Mixte	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Planche à clin	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
			Moderne	A battants	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie de grandes dimensions	Aisseliers		Chambranles	
Fondations		Planches cornières			
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Bon	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Oui	Moyenne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Oui	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois et de planche à clin, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, galerie

Éléments à rétablir

Revêtement mural à restaurer.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Il s'agirait de l'ancienne sacristie de Mont-Carmel, déplacée en 1911.

Bibliographie (sources documentaires)

Propriétaire



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancienne sacristie de Mont-Carmel



Le Potager

26, rang de la Haute-Ville



photo 1 IMG_5801-K.jpg



photo 4 IMG_5815-K.jpg



photo 2 IMG_5797-K.jpg



photo 5 IMG_5807-K.jpg



photo 3 IMG_5804-K.jpg



photo 6 IMG_5817-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

Ancienne sacristie de Mont-Carmel

Le Potager

26, rang de la Haute-Ville



photo 7 IMG_5806-K.jpg



photo 10 IMG_5800-K.jpg



photo 8 IMG_5808-K.jpg



photo 9 IMG_5811-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



34, rang de la Haute-Ville

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1850 - 1860		Estimé BG	Vacante	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Tôle profilée	Bardeau d'asphalte	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Bardeau d'asphalte (ou papier brique)	Bois, à panneaux et vitrage	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
Présence d'un corps secondaire				Moderne	A battants
Non	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
	Galerie	Aisseliers		Planches cornières	
Fondations		Chambranles			
Pierre					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Excellente	Faible	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellente	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois, ouvertures traditionnelles, portes en bois, composantes décoratives, galerie

Éléments à rétablir

Toiture, revêtements muraux et composantes décoratives à restaurer; Équilibre de la fenestration du mur droit.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



34, rang de la Haute-Ville



photo 1 IMG_5827-K.jpg



photo 4 IMG_5818-K.jpg



photo 2 IMG_5820-K.jpg



photo 5 IMG_5829-K.jpg



photo 3 IMG_5822-K.jpg



photo 6 IMG_5823-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



34, rang de la Haute-Ville



photo 7 IMG_5825-K.jpg



photo 8 IMG_5831-K.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

43, rang de la Haute-Ville

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison cubique	2	Présence de fenêtres modernes fixes, d'une fenêtre moderne en bois à battants et d'une fenêtre traditionnelle à guillotine.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A quatre versants (en pavillon)	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau d'amiante	Aucun	Moderne	Moderne	Composée	
			Traditionnelle	Fixe	à petit(s)-bois
Présence d'un corps secondaire					
Oui					
Saillie - spécificité		Ornementation spécifique			
Galerie		Chambranles			
Fondations					
Béton coulé					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Ecole de rang sur la propriété	Oui	2

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Moyen	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Ouvertures traditionnelles, chambranles, galerie, équilibre de la fenestration

Éléments à rétablir

Remplacement éventuel des fenêtres de type moderne composée, à la fin de leur vie utile, par un modèle approprié au type architectural de l'édifice.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



43, rang de la Haute-Ville



photo 1 IMG_6444-e.jpg



photo 4 IMG_6448-e.jpg



photo 2 IMG_6441-e.jpg



photo 3 IMG_6459-e.jpg



photo 6 IMG_6451-e.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



43, rang de la Haute-Ville



photo 7 IMG_6446-e.jpg



photo 10 IMG_6458-e.jpg



photo 8 IMG_6440-e.jpg



photo 9 IMG_6442-e.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie

59, rang de la Haute-Ville

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison cubique	2			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A quatre versants (en pavillon)	Bardeau d'asphalte	Tôle pincée	Aucune	
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Moderne	Traditionnelle	A battants à six carreaux
			Moderne	Composée
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Oui	Galerie	Persiennes		
		Jupe de galerie		
Fondations				
Béton coulé				

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de la vue	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle pincée, ouvertures traditionnelles, galerie, composantes décoratives

Éléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Équilibre de la fenestration des murs latéraux.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie



59, rang de la Haute-Ville



photo 1 IMG_6424-e.jpg



photo 4 IMG_6425-e.jpg



photo 2 IMG_6421-e.jpg



photo 5 IMG_6432-e.jpg



photo 3 IMG_6427-e.jpg



photo 6 IMG_6430-e.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



61, rang de la Haute-Ville

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - fibre de bois	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	
			Moderne	Fixe	à baies latérales
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie	Aucune			
Fondations					
Béton coulé					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	3

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Moyenne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Forme de la toiture, galerie et son toit

Éléments à rétablir

Équilibre de la fenestration en façade avant.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



61 , rang de la Haute-Ville



photo 1 IMG_4253-K.jpg



photo 4 IMG_4251-K.jpg



photo 2 IMG_4257-K.jpg



photo 5 IMG_4261-K.jpg



photo 3 IMG_4259-K.jpg



photo 6 IMG_4262-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



61 , rang de la Haute-Ville



photo 7 IMG_4263-K.jpg



photo 10 IMG_4256-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



1, rue Quartier

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIA
1861 - 1880		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Présence d'un balcon.			
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants retroussés	Bardeau de bois	Tôle profilée	Lucarne-balcon	1	
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - fibre de bois	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	d'inspiration traditionnelle
Présence d'un corps secondaire			Moderne	A battants	
Non					
Fondations	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Pierre	Galerie de grandes dimensions	Chambranles		Poteaux ouvragés	
	Balcon	Retours de corniche		Fronton	

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Non	

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Excellent	Excellente
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Bonne	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Éléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de bardeau de bois, composantes décoratives, galerie, balcon

Éléments à rétablir

Équilibre de la fenestration du mur gauche.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-Denis-De La
Bouteillerie



1, rue Quartier



photo 1 IMG_4685-K.jpg



photo 4 IMG_4683-K.jpg



photo 2 IMG_4691-K.jpg



photo 5 IMG_4690-K.jpg



photo 3 IMG_4688-K.jpg